



Porušení severovýchodního rohu stodoly je kromě působení krovu způsobeno i absencí ztužujícího věnce nebo jiných ztužujících prvků ve zdivu. Krov je v havarijním stavu, jeden vazný trám je zlomený, ostatní jsou prohnuté, protože sloupky, které je podpírají, stojí na hlíně a jsou zesponu uhnílé. Pohyb v blízkosti stodoly je nebezpečný a do stodoly se nesmí vstupovat. (více viz Statický posudek č. 2946 Ing.T. Markové - k nahlédnutí na OHMS).